

HI 772

이 제품을 조심히 다루십시오. 기기에 손상이 있는지 확인하시기 바랍니다. 배송 중 발생한 어떠한 손상이 있는 경우 판매자에 알려주십시오.

HI 772은 다음과 함께 제공됩니다.

- 샘플 큐벳과 캡 2개
- 755S 시약 (= 772S 시약, 동일한 시약입니다.)
- 1mL 주사기
- 1.5V AAA 배터리 1개
- 사용 설명서

기능적인 설명



에러와 경고



Light High: 측정을 수행하기에 빛이 너무 많습니다.
제로 큐벳의 준비 절차를 확인하십시오.



Light Low: 측정을 수행하기에 빛이 충분하지 않습니다.
제로 큐벳의 준비 절차를 확인하십시오.



Inverted cuvettes: 샘플과 제로 큐벳이 거꾸로 되었습니다.



Under range: "0.00"이 깜박이는 것은 샘플이 제로 표준보다 빛을 덜 흡수했음을 가리킵니다. 절차를 확인하고 제로 표준과 측정을 위해 같은 큐벳을 사용하였는지 확인하십시오.



Over range: 최대치 농도가 빛나는 것은 범위 조건을 넘었음을 가리킵니다. 샘플의 농도가 프로그램 된 범위를 넘으면 샘플을 희석하고 다시 테스트 하십시오.



Battery low: 배터리가 곧 교체되어야 합니다.




Dead battery: 이것은 배터리가 모두 소모되었고 교체되어야 함을 가리킵니다. 이 표시가 화면에 나타나면 정상적인 작동이 방해받을 수 있습니다. 배터리를 교체하고 기기를 다시 시작하십시오.



측정 절차

- 버튼을 눌러 기기를 켭니다.


모든 구성 요소가 화면에 나타난 후, "C.1", "Add"가 깜박이는 "Press"와 함께 나타나면 기기가 준비된 것입니다.

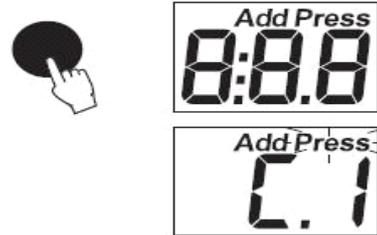


- 큐벳을 반응시키지 않은 샘플(측정할 물) 10mL로 채우고 캡을 다시 닫습니다. 큐벳을 기기에 넣고 기기의 캡을 닫습니다.



- 버튼을 누르십시오. 기기 화면에 "Add", "C.2"와 깜박이는 "Press"가 함께 보일 때, 기기가 제로화됩니다.



- 큐벳을 빼내어 뚜껑을 엽니다. 1mL 주사기를 이용해서 755S 시약(=772S 시약) 1.00mL를 샘플에 넣습니다.

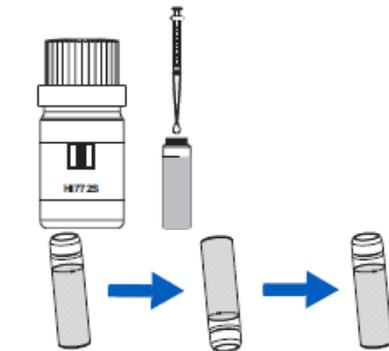

- 뚜껑을 닫고 위아래로 천천히 5회 돌려줍니다. 큐벳을 기기에 넣습니다.

참고 : 시약을 흘리지 않도록 조심하십시오. 그렇지 않으면 색이 제대로 나오지 않을 수 있습니다.

- 버튼을 누릅니다. 기기는 결과를 dKH 단위로 표시할 것입니다. Alkalinity 변환:

$$1 \text{ dKH} = 17.86 \text{ ppm CaCO}_3$$

$$= 0.358 \text{ meq/L}$$



- 기기는 10분 후 자동으로 종료됩니다.

정확한 측정을 위한 지시사항

- 샘플이 어떠한 부유물질을 포함하고 있지 않아야 합니다.
- 큐벳을 측정 셀에 둘 때마다 겉면이 건조해야 하고 지문, 기름 혹은 먼지로 오염되지 않았는지 확인하십시오. 삽입하기 전에 HI 731318 혹은 보풀이 없는 천을 사용해 전체적으로 닦아주십시오.
- 높은 측정치를 유발할 수 있는 공기방울을 제거하기 위해 큐벳을 흔드십시오. 정확한 측정을 얻기 위해 흔들거나 큐벳을 천천히 두드려 공기방울을 제거하십시오.
- 시약을 더해 준 후 반응한 샘플을 너무 오랫동안 세워두지 마십시오. 그렇지 않으면 정확도를 잃을 수 있습니다.
- 측정 후 즉시 샘플을 폐기해야 합니다. 그렇지 않으면 유리에 얼룩이 질 수 있습니다.

배터리 관리


배터리를 아끼기 위해, 사용하지 않은 시간이 10분이 지나면 기기가 종료됩니다.

새 배터리는 빛의 수준에 따라 최대 5000번의 측정을 지속합니다.

배터리가 10% 미만 정도 남아있으면 시작할 때 화면에 "bAt"가 나타납니다.

배터리가 비어 있고 더 이상 측정을 할 수 없을 때 기기가 "bAd"와 "bAt"를 각각 1초간 보여주고 종료합니다. 기기를 다시 시작하려면 배터리를 새 것으로 교체해야 합니다.

기기의 배터리를 교체하려면 다음 사항을 따르십시오.

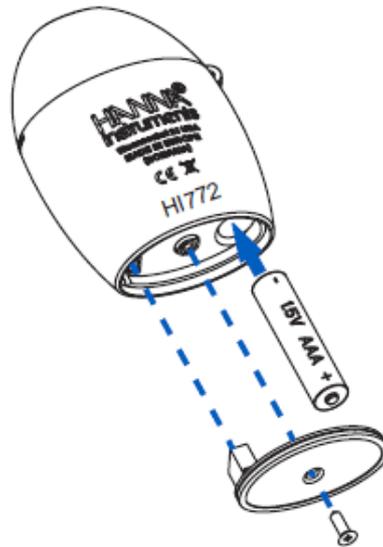

- 기기가 종료될 때까지 버튼을 누르고 있음으로써 기기를 종료합니다.
- 기기를 뒤집고 스크루드라이버를 사용해 배터리 커버를 빼냅니다.
- 배터리를 빼내어 새 것으로 교체합니다.
- 배터리 커버를 끼우고 스크루드라이버를 사용해 고정합니다.